



LEPMARKET.RU

Лепнина и лепной декор
+7 (499) 408-48-17



Мы рекомендуем использовать следующую таблицу для подбора потолочных плинтусов:

Высота потолка	2.5 метра	2.7 метра	3.0 метра
Площадь комнаты			
до 15 кв. м.	до 9 см	до 9 см	9-14 см
15 кв. м. - 23 кв. м.	до 9 см	9-14 см	15-21 см
от 23 кв. м.	до 9 см	15-21 см	15-21 см

СРЕДСТВА ДЛЯ ОКРАСКИ, МОНТАЖА И СКЛЕЙКИ СТЫКОВ:

Клей **QUELYD**

MASTIFIX ULTRA MF310

мгновенного

схватывания для

монтажа изделий



www.lepmarket.ru

Decomaster 50ml для

склейки стыков



МОНТАЖ

1. Подготовка

При расчете количества материала необходимо учитывать запас на подгонку рисунка и на срез углов (по 10-15 см на угол). Также рекомендуется проверять, что выбранные элементы соответствуют друг другу по размеру, стилю и орнаменту.

Подготовьте необходимые инструменты и материалы: карандаш, рулетку, стусло, ножовку с мелкими зубьями или лобзик, шпатель для нанесения клея, клей для полиуретана, гвозди и молоток (либо перфоратор и саморезы для бетонных стен), шпатлевку и мелкозернистую шкурку.

Поверхность для установки должна быть чистой, сухой и ровной, а поверхность полиуретановых изделий - обезжиренной.

Сделайте предварительную разметку карандашом, приложив изделие к предполагаемому месту наклеивания и отметив на профиле места среза для соединения углов.

1.



2.



2. Распиливание

Используя стусло или ножовку, сделайте нужные срезы для угловых стыков. Если вы используете уже готовые угловые элементы, необходимо установить их в первую очередь и только после этого отметить места срезов на плинтусах.

Во избежание расхождения швов рекомендуется делать припуск 1-2 мм на 1 погонный метр изделия.

3. Приклеивание

Равномерно нанесите клей на боковые поверхности изделия, которые соприкасаются со стеной и потолком. Приложите профиль к стене и, слегка надавливая, приклейте его. Зафиксируйте профиль с помощью гвоздей или саморезов так, чтобы их головки были слегка утоплены в изделии. Удалите излишки клея с помощью шпателя или сухой тряпки.

Для склеивания стыков нанесите с избытком клей на торец профиля, приложите второй профиль и состыкуйте склеиваемые поверхности. Максимально прижимайте изделия друг к другу. Убедившись в четкой стыковке профилей, зафиксируйте стык изделия гвоздями или скобами (при помощи мебельного степлера), а затем удалите излишки клея с помощью шпателя или сухой тряпки.

Через 24 часа (после высыхания клея) вытащите скобы, удалите излишки клея с помощью ножа или шкурки. Все места стыков и креплений, потайные головки саморезов или гвоздей зашпатлюйте шпатлевкой.

4. Окраска

Изделия можно красить спустя сутки после монтажа. Рекомендуется предварительно зачистить зашпатлеванные места мелкой наждачной бумагой.

3.



4.



5.



Lepmarket.ru ©

Интернет-магазин по продаже лепного декора

+7 (499) 408-48-17

E-mail: olaxit@rambler.ru